

Differenzdruckwächter DW98C915

Abmessungen G1/4"

Messbereich 0 ... 20bar




- ✓ 2 piezoresistive Edelstahlsensoren
- ✓ Anzeige und Druckanschluss drehbar
- ✓ Analogausgang
- ✓ 2 Schaltausgänge
- ✓ M12-Steckanschluss 5polig

Technische Daten

DW98C915


Differenzdruckbereich	0 ... 20bar
zulässiger statischer Druck, einseitig	20bar
Druckanschluss	G1/4" DIN 3852
Betriebsspannung U_B	24V DC \pm 10%
Stromaufnahme (ohne Last)	\leq 60mA
Analogausgang	4 ... 20mA
Bürde	\leq 500 Ω
Genauigkeit	$\leq \pm 0,1\%$ (Kennlinienabweichung IEC 60770)
Schaltausgänge	2 x pnp
Ausgangsstrom	\leq 125mA, kurzschlussfest
Schaltgenauigkeit	$\leq \pm 0,5\%$ FSO
Wiederholgenauigkeit	$\leq \pm 0,1\%$ FSO
Schaltzyklen	$> 100 \times 10^6$
Verzögerungszeit	0 ... 100s
Mittlerer Temperaturfehler bei 0 ... 70°C	$\leq \pm 0,1\%$ FSO / 10K
Vibrationsfestigkeit (DIN EN 60068-2-6)	10G RMS (20 ... 2000Hz)
Schockfestigkeit (IEC 60068-2-27, mechanisch)	100G / 11ms
Mediumtemperatur	-40 ... +125°C
Umgebungstemperatur	-25 ... +85°C
Lagerungstemperatur	-40 ... +85°C
Material (Druckanschluss und Trennmembrane)	Edelstahl 1.4404
Material (Gehäuse)	PA6.6 / PC
Material (Dichtungen, medienberührend)	FKM
Display	4-stellige, rote LED-Anzeige, Ziffernhöhe 7mm
Anzeigebereich	-1999 ... +9999
Genauigkeit	0,1% \pm 1 Digit
Digitale Dämpfung	0,3 ... 30s (programmierbar)
Schutzart (IEC 60529)	IP65 (im gesteckten Zustand)
Elektrischer Anschluss	M12-Stecker 5polig
Anschlusszubehör	z.B. VK205625

Anschlussschema:

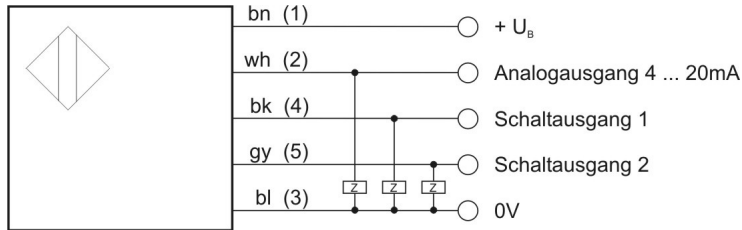

bn=braun, wh=weiß, bk=schwarz, gy=grau, bl=blau
Klemmenbezeichnung der Kabeldose in Klammern

Maßskizze:

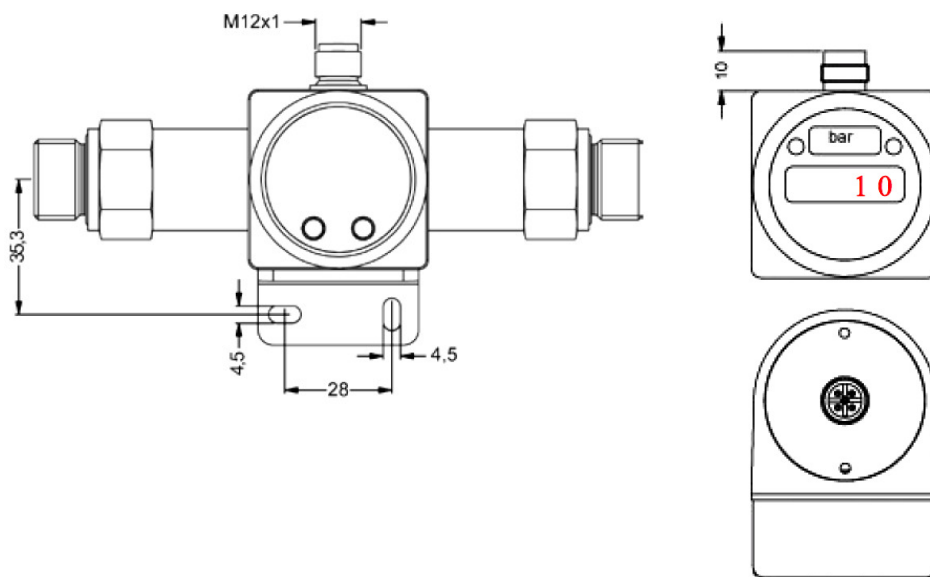

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

Inhaltsverzeichnis:

1. Allgemeines.....	Seite 3
2. Produktidentifikation.....	Seite 4
3. Montage	Seite 4
4. Elektrische Installation.....	Seite 5
5. Erstinbetriebnahme	Seite 5
6. Bedienung	Seite 6
7. Außerbetriebnahme.....	Seite 11
8. Fehlerbehebung	Seite 11
9. Nachkalibrierung	Seite 12
10. Wartung.....	Seite 12
11. Rücksendung	Seite 12
12. Entsorgung	Seite 12
13. Garantiebedingungen.....	Seite 12
14. Konformitätserklärung / CE.....	Seite 12

1. Allgemeines

1.1 Informationen zur Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung gibt wichtige Informationen zum sachgemäßen Umgang mit dem Gerät. Lesen Sie diese Betriebsanleitung deshalb vor Montage und Inbetriebnahme genau durch.

Halten Sie sich an Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen die in dieser Betriebsanleitung aufgeführt werden. Zusätzlich sind die geltenden Unfallverhütungsvorschriften, Sicherheitsbestimmungen sowie landesspezifische Installationsstandards und die anerkannten Regeln der Technik einzuhalten.

Diese Betriebsanleitung ist Bestandteil des Gerätes und ist in unmittelbarer Nähe des Einsatzortes, für das Personal jederzeit zugänglich, aufzubewahren.

Diese Betriebsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Sie ist inhaltlich auf dem Stand, der zum Druckzeitpunkt vorlag und wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Für fehlerhafte Angaben und deren Folgen können wir leider keine Haftung übernehmen.

– Technische Änderungen vorbehalten –

1.2 Verwendete Symbole



GEFAHR! – gefährliche Situation, die zum Tode oder zu schweren Verletzungen führen kann.



WARNUNG! – möglicherweise gefährliche Situation, die zum Tode oder zu schweren Verletzungen führen kann.



VORSICHT! – möglicherweise gefährliche Situation, die zu geringfügigen oder leichten Verletzungen führen kann.



VORSICHT! – möglicherweise gefährliche Situation, die zu Sachschäden führen kann.



HINWEIS – Tipps und Informationen für den Anwender um einen störungsfreien Betrieb sicherzustellen.

1.3 Zielgruppe



WARNUNG! Um Gefährdungen des Bedienpersonals und Schäden am Gerät auszuschließen, müssen die beschriebenen Arbeiten von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

1.4 Haftungsbeschränkung

Bei Nichtbeachtung der Betriebsanleitung, unsachgemäßer Verwendung, Veränderung oder Beschädigung des Gerätes übernimmt der Hersteller keine Haftung.

1.5 Bestimmungsgemäße Verwendung

- Die Differenzdruckmessumformer DW98C915 sind für Industrieanwendungen vorgesehen. Die kompakte Bauform der Differenzdruckmessumformer erlaubt die einfache Integration auch in Anlagen und Maschinen mit eingeschränkten Platzverhältnissen.
- Basiselemente des DW98C915 sind zwei piezoresistive Edelstahlsensoren.
- Bei beidseitiger Druckbeaufschlagung wird die Differenz der Drücke zwischen positiver und negativer Seite gebildet und in ein proportionales elektrisches Signal umgewandelt.

- Der DW98C915 kommt u. a. im Maschinen- und Anlagenbau zur Filterüberwachung und Durchflussmessung sowie in Hydraulikanwendungen zum Einsatz.
- Als Messmedien eignen sich Flüssigkeiten und Gase, die mit dem Dichtungswerkstoff sowie Edelstahl 1.4404 und 1.4435 verträglich sind.
- Eine Überprüfung, ob das Gerät für den gewählten Einsatz geeignet ist, muss vom Anwender durchgeführt werden. Im Zweifelsfall setzen Sie sich bitte mit unserem Vertrieb in Verbindung, um Unklarheiten zu beseitigen. Für eine fehlerhafte Auswahl und deren Folgen übernimmt ipf electronic keine Haftung!
- Die im aktuellen Datenblatt aufgeführten technischen Daten sind verbindlich und müssen unbedingt eingehalten werden. Sollte Ihnen das Datenblatt nicht vorliegen, fordern Sie es bitte an oder laden Sie es auf unserer Homepage herunter.



WARNUNG! - Gefahr durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung!

1.6 Verpackungsinhalt

Überprüfen Sie, dass alle aufgelisteten Teile im Lieferumfang unbeschadet enthalten sind und entsprechend Ihrer Bestellung geliefert wurden:

- Differenzdruckmessumformer DW98C915
- Bedienungsanleitung

2. Produktidentifikation

Zur Identifikation des Gerätes dient das Typenschild. Die wichtigsten Daten können diesem entnommen werden.

Die Artikelnummer dient zur eindeutigen Identifikation Ihres Produkts. Die Programmversion der Betriebssoftware wird nach dem Einschalten des Gerätes im Display für ca. 1 Sekunde (z. B. P07) angezeigt. Bitte halten Sie diese bei Rückfragen bereit.

! Das Typenschild darf nicht vom Gerät entfernt werden.

3. Montage

3.1 Montage- und Sicherheitshinweise



WARNUNG! Montieren Sie das Gerät immer im druck- und stromlosen Zustand!



WARNUNG! Das Gerät darf nur von qualifiziertem Fachpersonal installiert werden, das die Betriebsanleitung gelesen und verstanden hat!

- !** Behandeln Sie dieses hochempfindliche elektronische Messgerät sowohl im verpackten als auch im unverpackten Zustand vorsichtig!
- !** Am Gerät dürfen keine Veränderungen oder Umbauten vorgenommen werden.
- !** Das Gerät darf nicht geworfen werden! Entfernen Sie Verpackung des Gerätes erst kurz vor der Montage, um eine Beschädigung auszuschließen!
- !** Wenden Sie zum Einbau der Geräte keine Gewalt an, um Schäden am Gerät zu verhindern!
- !** Die Anzeige und das Kunststoffgehäuse sind mit einer Drehbegrenzung ausgestattet. Bitte versuchen Sie nicht, durch erhöhten Kraftaufwand die Anzeige oder das Gehäuse zu überdrehen.

3.2 Montageschritte allgemein

- Entnehmen Sie das Gerät vorsichtig der Verpackung und entsorgen Sie diese sachgerecht.
- Schließen Sie die Referenzdrücke gemäß den nachfolgenden Montageschritten entsprechend Ihrer mechanischen Anschlüsse an. Dabei ist zu beachten:
- der höhere Druck muss an dem Eingang "+" angeschlossen werden.
- der niedrigere Druck muss an dem Eingang "-" angeschlossen werden.

3.3 Montageschritte für Anschlüsse nach DIN 3852



VERWENDEN SIE KEIN ZUSÄTZLICHES DICHTMATERIAL WIE WERG, HANF ODER TEFLONBAND!

- Kontrollieren Sie bei beiden Druckanschlüssen, ob der O-Ring richtig in der Nut sitzt. (O-Ringe gehören zum Lieferumfang.)
- Achten Sie darauf, dass die Dichtfläche des einzuschraubenden Bauteils eine einwandfreie Oberfläche besitzt. (RZ 3,2)
- Achten Sie auf eine einwandfreie Oberfläche an den Dichtflächen des einzuschraubenden Bauteils.
- Schrauben Sie Ihre Fittings handfest auf das Gewinde.
- Halten Sie den DW98C915 mit einer Hand an der Schlüsselfläche SW 27 des jeweiligen Druckanschlusses fest und ziehen Sie Ihre Fittings nacheinander fest (mit Schlüsselweite aus Stahl: G1/4": ca. 5Nm)
- Die angegebenen Anzugsmomente dürfen nicht überschritten werden!

4. Elektrische Installation



WARNUNG! Installieren Sie das Gerät immer stromlosen Zustand!

Schließen Sie das Gerät entsprechend der auf dem Typenschild stehenden Angaben und den Anschlussschaltbildern elektrisch an.

Bei Geräten mit Kabelverschraubung sowie Kabel Dosen ist darauf zu achten, dass der Außendurchmesser der verwendeten Leitung innerhalb des zulässigen Klemmbereiches liegen muss. Außerdem ist sicherzustellen, dass diese fest und spaltfrei in der Kabelverschraubung sitzt!

Das Anschlussschema finden Sie auf Seite 2.

5. Erstinbetriebnahme

Bei der Inbetriebnahme Ihres Differenzdruckmessumformers ist darauf zu achten, dass das Gerät an beiden Druckanschlüssen gleichzeitig mit Druck beaufschlagt wird. Andernfalls kann der Sensor beschädigt werden. Bei einseitiger Druckbeaufschlagung ist der maximal zulässige statische Druck (einseitig) zu beachten. Bitte entnehmen Sie diesen den technischen Daten auf Seite 1.



WARNUNG! Vor der Inbetriebnahme ist zu überprüfen, ob das Gerät ordnungsgemäß installiert wurde und sicherzustellen, dass es keine sichtbaren Mängel aufweist.




WARNUNG! Das Gerät darf nur von qualifiziertem Fachpersonal in Betrieb genommen werden, welches die Betriebsanleitung gelesen und verstanden hat!



WARNUNG! Das Gerät darf nur innerhalb der Spezifikation betrieben werden! (Vergleichen Sie hierzu die technischen Daten im Datenblatt.)

6. Bedienung

6.1 Bedien- und Anzeigeelemente

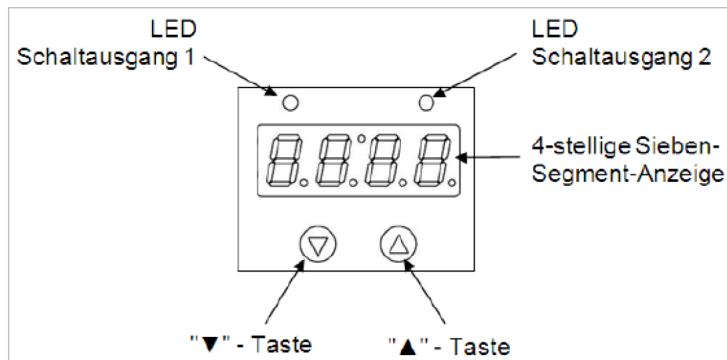

Das Display besitzt zur Anzeige des aktiven Schaltausgangs für Schaltpunkt 1 eine grüne LED und für Schaltpunkt 2 (optional) eine gelbe LED. Leuchtet eine dieser LED, ist der jeweilige Schaltpunkt erreicht und der Schaltausgang aktiv.

Die Anzeige des Messwertes sowie das Konfigurieren der einzelnen Parameter erfolgt menügesteuert über eine 4-stellige Sieben-Segment-Anzeige.

- "▲"-Taste: mit dieser Taste bewegen Sie sich im Menüsystem vorwärts bzw. erhöhen Sie den Anzeigewert
- "▼"-Taste: mit dieser Taste bewegen Sie sich im Menüsystem rückwärts bzw. verringern Sie den Anzeigewert
- beide Tasten gleichzeitig: drücken Sie beide Tasten gleichzeitig, so können Sie zwischen Anzeigemodus und Konfigurationsmodus wechseln und einen Menüpunkt oder einen eingestellten Wert bestätigen



Beim Einstellen der Werte können Sie die Zählgeschwindigkeit erhöhen, indem Sie die jeweilige Taste ("▲" oder "▼") länger als 5 Sekunden gedrückt halten.

6.2 Konfiguration

Das Menüsystem ist in sich geschlossen; dadurch können Sie sowohl vorwärts als auch rückwärts durch die einzelnen Einstellungsmenüs blättern um zu dem gewünschten Einstellungspunkt zu gelangen. Alle Einstellungen werden dauerhaft in einem EEPROM gespeichert und stehen somit auch nach Trennung der Versorgungsspannung wieder zur Verfügung. Der Aufbau der Menüsysteme ist für alle Gerätevarianten gleich, egal wie viele Schaltpunkte vorhanden sind. Er unterscheidet sich lediglich durch das Fehlen der überflüssigen Menüpunkte. Die nachfolgenden Darstellungen und die Menübeschreibung stellen alle möglichen Menüpunkte dar.



Bitte halten Sie sich genau an die Beschreibungen und beachten Sie, dass Änderungen an den einstellbaren Parametern (Ein-, Ausschaltpunkt etc.) erst nach Betätigung beider Tasten und nach Verlassen des Menüpunktes wirksam werden.

6.3 Passwortsystem

Das Klemmgehäuse ist mit einem Zugriffsschutz versehen, damit das Menüsystem nur von der berechtigten Person bedient werden kann.

- Aktivieren Sie das Passwort, so ist das komplette Menüsystem gesperrt.
- Wird der Zugriffsschutz durch das Passwort aufgehoben, so wird das komplette Menü freigegeben.



Das Passwort können Sie über Menü "PAon" bzw. "PAof" aktivieren und deaktivieren.



Verändern können Sie das Passwort über das Spezialmenü 4.



Für den Fall, dass das Passwort verloren gegangen ist, gibt es eine Möglichkeit, dieses zurückzusetzen. Dies ist möglich, indem Sie anhand des Spezialmenüs 3 die Werkseinstellungen wiederherstellen.

6.4 Einheit

Die Einheit des dargestellten Messwertes wird bereits zum Zeitpunkt der Bestellung durch den gewünschten Messbereich festgelegt.

6.5 Konfigurationsbeispiel des Analogausgangs

Anhand der Menüs ZP und EP kann der Analogausgang konfiguriert werden. Nachfolgend soll die Funktion dieser Menüs an einem Beispiel verdeutlicht werden:

Das Analogsignal beträgt 4 ... 20mA / 3-Leiter und wurde im Menü 26 "SiAn" auf "P1" konfiguriert.

Ab Werk ist folgendes Signalverhalten eingestellt:

0bar = 4,00mA 10bar = 12,00mA 20bar = 20mA

Verändert man den Wert im Menü ZP von 0 auf 1 und den Wert im Menü EP von 20 auf 19, so wird sich folgendes Signalverhalten einstellen:


1bar = 4,00 mA 10bar = 12,00mA 19bar = 20 mA




Die Werte der Menüs ZP und EP sind bis zum Verhältnis 1:10 des Nenndruckbereiches einstellbar.

6.6 Erklärung von Hysterese- und Vergleichsmodus


Um den jeweiligen Modus zu invertieren, müssen Sie die Werte für Ein- und Ausschaltpunkte vertauschen.

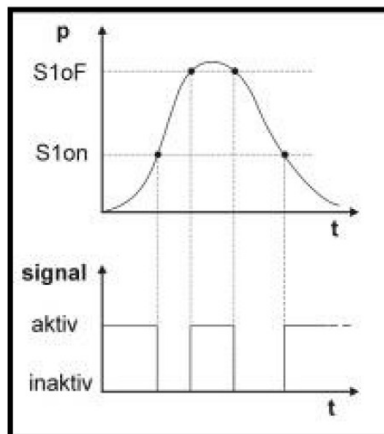


Vergleichsmodus invertiert

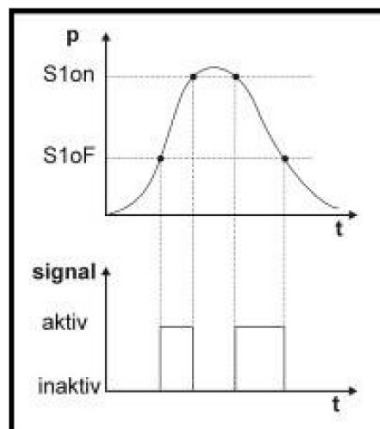

Vergleichsmodus

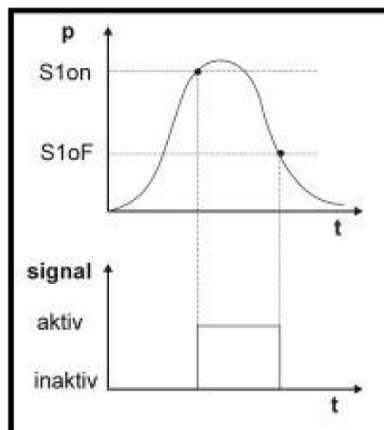


Hysteresemodus

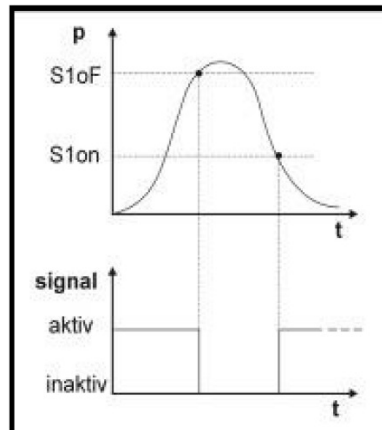

Hysteresemodus invertiert

6.7 Aufbau des Menüsystems

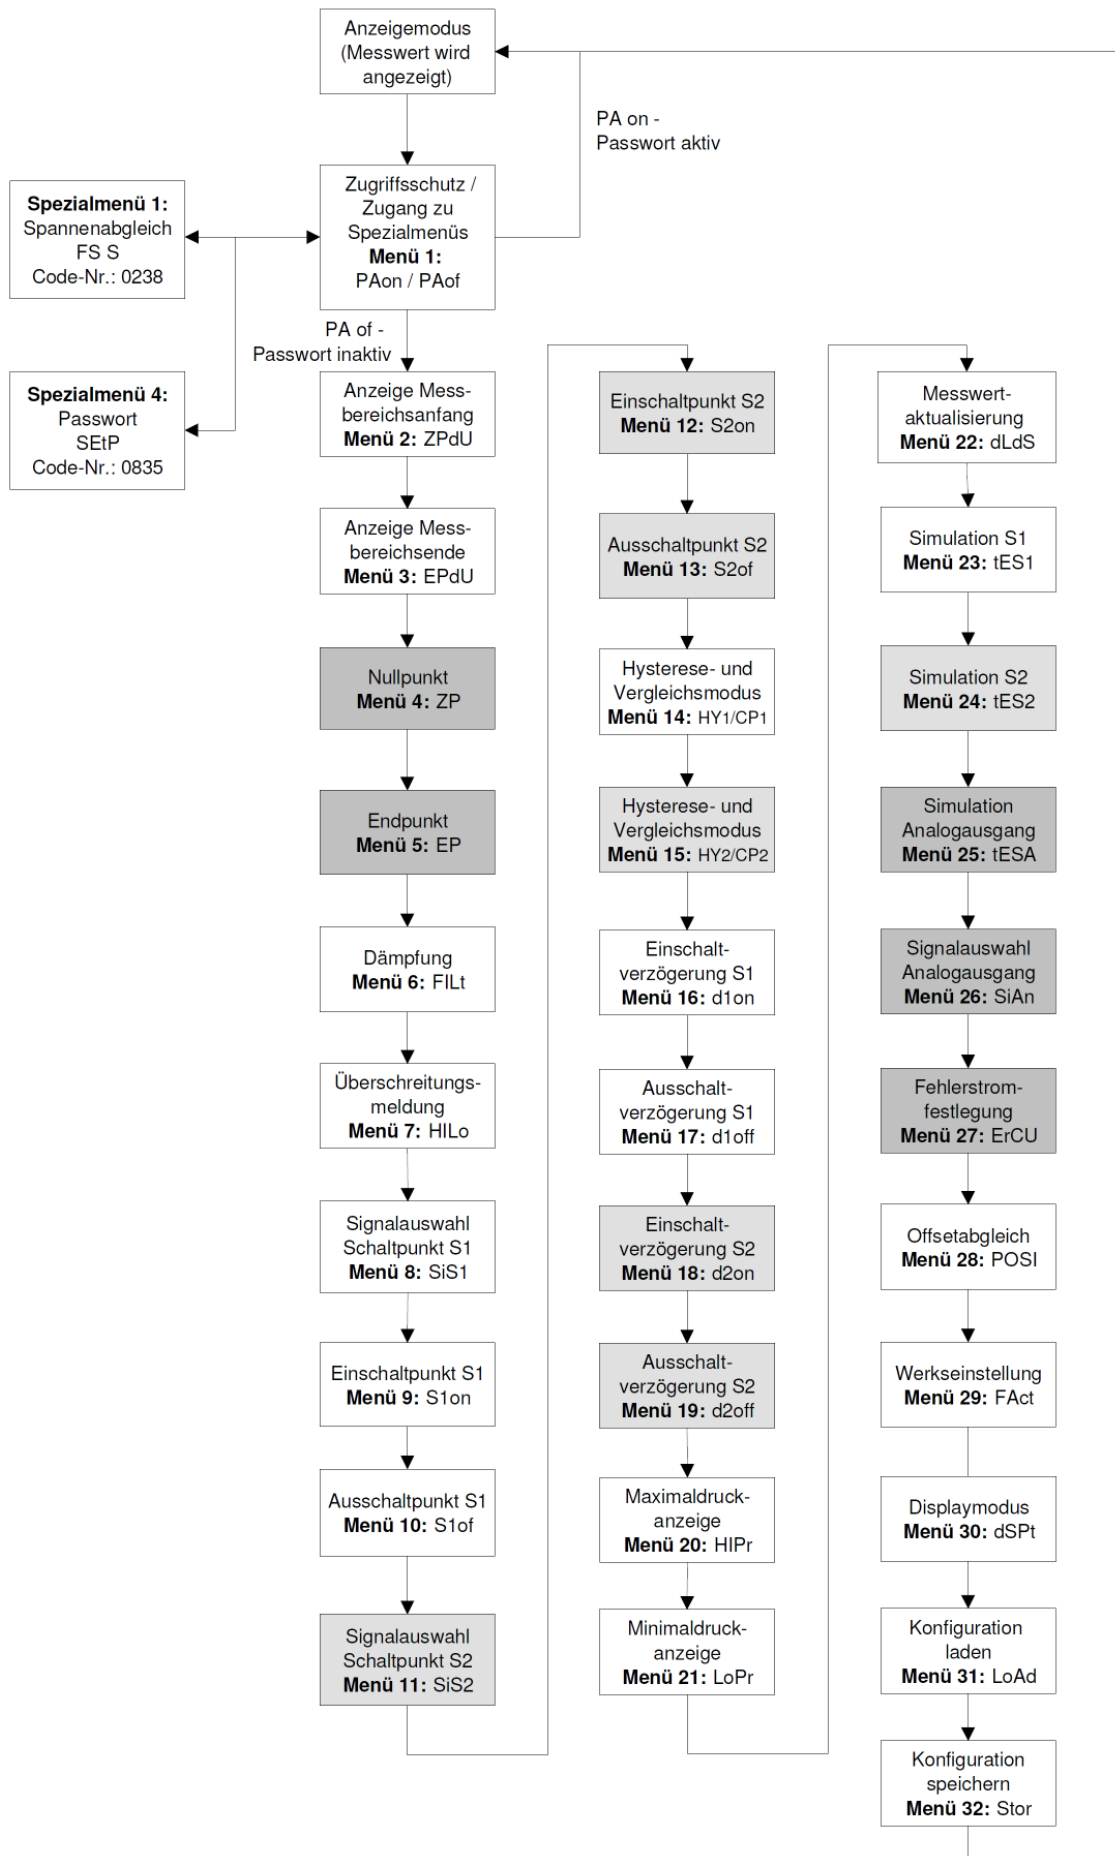

6.8 Menüliste

<p>PAon PAof</p>	<p>Menü 1 – Zugriffsschutz PAon → Passwort aktiv → zum Deaktivieren: Passwort einstellen PAof → Passwort inaktiv → zum Aktivieren: Passwort einstellen ☞ werkseitig ist das Passwort auf "0005" eingestellt; Einstellung des Passwortes - Spezialmenü 2</p>
<p>2Pdu</p>	<p>Menü 2 – Anzeige des Messbereichsanfangs Anzeige Messbereichsanfang (bei Bestellung festgelegt); keine Eingabemöglichkeit</p>
<p>EPdu</p>	<p>Menü 3 – Anzeige des Messbereichsendes Anzeige Messbereichsende (bei Bestellung festgelegt); keine Eingabemöglichkeit</p>
<p>2P EP</p>	<p>Menüs 4 und 5 – Einstellung von Nullpunkt / Endpunkt die korrekten Werte wurden bereits bei der Herstellung eingestellt; eine nachträgliche Konfiguration bei 2-Leiter Geräten ist nur bei abweichenden Anzeigewünschen (Bsp. 0 ... 100 %) erforderlich.</p>
<p>FILT</p>	<p>Menü 6 – Einstellung der Dämpfung (Filter) zur Erreichung einer konstanten Anzeige bei stark schwankenden Messwerten: Einstellen der Zeitkonstante eines nachgebildeten analogen Tiefpasses (0,3 bis 30 s einstellbar)</p>
<p>HILo</p>	<p>Menü 7 – Aktivierung der Bereichsüberschreitungsmeldung "on" oder "off" einstellen</p>
<p>S1S1</p>	<p>Menü 8 – Signalauswahl für Schaltausgang 1 P1", "P2" (der Schaltausgang reagiert auf den statischen Druck am entsprechenden Eingang) oder "DIFF" (Differenzdruck zwischen P1 und P2)</p>
<p>S1on</p>	<p>Menüs 9 – Einstellung des Einschaltpunktes für Schaltausgang 1 Wert einstellen, ab dem der Schaltausgang 1 (S1on) aktiviert wird</p>
<p>S1of</p>	<p>Menüs 10 – Einstellung der Ausschaltpunktes für Schaltausgang 1 Wert einstellen, ab dem der Schaltausgang 1 (S1oF) deaktiviert wird</p>
<p>S1S2</p>	<p>Menü 11 – Signalauswahl für Schaltausgang 2 P1", "P2" oder "DIFF"</p>
<p>S2on</p>	<p>Menü 12 – Einstellung des Einschaltpunktes für Schaltausgang 2 Wert einstellen, ab dem der Schaltausgang 2 (S2on) aktiviert wird</p>
<p>S2of</p>	<p>Menü 13 – Einstellung des Ausschaltpunktes für Schaltausgang 2 Wert einstellen, ab dem der Schaltausgang 2 (S2oF) deaktiviert wird</p>
<p>HY 1 CP 1</p>	<p>Menü 14 – Auswahl von Hysterese- oder Vergleichsmodus Schaltpunkt 1 für Schaltausgang 1 Hysterese- oder Vergleichsmodus (HY 1) oder Vergleichsmodus (CP 1) einstellen ☞ vergl. "6.6 Erklärung von Hysterese- und Vergleichsmodus"</p>
<p>HY 2 CP 2</p>	<p>Menü 15 – Auswahl von Hysterese- oder Vergleichsmodus Schaltpunkt 2 für Schaltausgang 2 Hysterese- oder Vergleichsmodus (HY 2) oder Vergleichsmodus (CP 2) einstellen ☞ vergl. "6.6 Erklärung von Hysterese- und Vergleichsmodus"</p>
<p>d1on</p>	<p>Menü 16 – Einstellung der Einschaltverzögerung für Schaltpunkt 1 Wert der Einschaltverzögerung nach Erreichen des Einschaltpunktes 1 (d1on) einstellen; (0 bis 100s einstellbar).</p>
<p>d1of</p>	<p>Menü 17 – Einstellung der Ausschaltverzögerung für Schaltpunkt 2 Wert der Ausschaltverzögerung nach Erreichen des Ausschaltpunktes 1 (d1oF) einstellen; (0 bis 100s einstellbar).</p>
<p>d2on</p>	<p>Menü 18 – Einstellung der Einschaltverzögerung für Schaltpunkt 2 Wert der Einschaltverzögerung nach Erreichen des Einschaltpunktes 1 (d2on) einstellen; (0 bis 100s einstellbar).</p>
<p>d2of</p>	<p>Menü 19 – Einstellung der Ausschaltverzögerung für Schaltpunkt 2 Wert der Ausschaltverzögerung nach Erreichen des Ausschaltpunktes 1 (d2oF) einstellen ; (0 bis 100s einstellbar).</p>

HIPr LoPr	<p>Menüs 20 und 21 – Maximal- / Minimalwertanzeige Anzeige des Maximaldrucks (HIPr) bzw. Minimaldrucks (LoPr), der während der Messung angelegen hat; (bei Unterbrechung der Spannungsversorgung geht der Wert verloren). ☞ zum Löschen: innerhalb einer Sekunde nochmals beide Tasten drücken.</p>
dLd5	<p>Menü 22 – Messwertaktualisierung (Display) Einstellen der Länge der Zyklen, nach denen der Messwert im Display aktualisiert wird (0,0 bis 10s einstellbar).</p>
tES 1	<p>Menü 23 – Simulation von Schaltausgang 1 Zustand des Schaltausgang 1 kann simuliert werden; mit den Tasten "▲" und "▼" kann der Schaltausgang 1 aktiviert oder deaktiviert werden</p>
tES2	<p>Menü 24 – Simulation von Schaltausgang 2 Zustand des Schaltausgang 2 kann simuliert werden; mit den Tasten "▲" und "▼" kann der Schaltausgang 2 aktiviert oder deaktiviert werden</p>
tESA	<p>Menü 25 – Simulation des Analogausganges Signalwert des Analogausganges kann simuliert werden; Wahl zwischen "oi 4" (4mA bzw. 2V), "oi12" (12mA bzw. 6V) und "oi20" (20mA bzw. 10V) wählen</p>
S An	<p>Menü 26 – Signalauswahl für Analogausgang Zuordnung des gewünschten Eingangssignals; Wird "P1" oder "P2" eingestellt, folgt der Analogausgang dem statischen Druck am entsprechenden Eingang. Bei der Einstellung "DIFA", "DIFB" und „DIFC“ folgt der Analogausgang dem berechneten Differenzdruck aus P1 und P2. Bei "DIFB" erfolgt zusätzlich eine Verschiebung des Analogsignals um 50% FSO nach oben, bei „DIFC“ erfolgt eine Differenzbildung mit Radizierung.</p>
S,	<p>Menü 27 – Fehlersignalfestlegung Festlegung des Fehlersignals, das bei einem Gerätedefekt ausgegeben wird; Wahl zwischen "0FF" (keine Fehlersignalerkennung), "C 0" (0mA bzw. 0V), "C L0" (3,5mA bzw. 1,75V) und "C HI" (23mA bzw. 11,5V). ☞ Eine Ausgabe des Fehlersignals erfolgt nur, wenn das Menü 6 "HILO" auf "on" eingestellt wurde.</p>
POS 1	<p>Menü 28 – Lagekorrektur / Offsetabgleich Eine Lagekorrektur oder ein Offsetabgleich kann nur bei Verfügbarkeit entsprechender Referenzquellen durchgeführt werden, insofern die Messwertabweichung innerhalb bestimmter Grenzen liegt; Bestätigen Sie den Menüpunkt "P0SI" durch das Drücken beider Tasten. Weicht der Offset vom Umgebungsdruck ab, ist es erforderlich, die Druckreferenz, die dem Messbereichsanfangswert entspricht, an P1 anzuschließen. P2 muss offen bleiben! Drücken Sie anschließend nochmals beide Tasten, so wird das aktuell vom Druckmessumformer ausgegebene Signal als Offset gespeichert. In der Anzeige erscheint nun der eingestellte Messbereichsanfang (Zero Point), obwohl das Sensorsignal im Offset verschoben ist. ☞ Bei vorhandenem Analogausgang bleibt dieser von der durchgeführten Änderung unberührt. Weiterhin wird gleichzeitig mit der Verschiebung des Offsets auch eine Verschiebung des Spannungswertes (Full Scale) durchgeführt.</p>
FRct	<p>Menü 29 – Laden der Werksgrundeinstellungen Mit diesem Menü können vorher durchgeführte Änderungen rückgängig gemacht werden. Bitte beachten Sie, dass ebenfalls das Passwort zurückgesetzt wird.</p>
dSPt	<p>Menü 30 – Displaymodus Zuordnung des gewünschten Eingangssignals (P1", "P2" oder "DIFF")</p>
LoAd	<p>Menü 31 – Konfiguration laden Laden von gespeicherten Gerätekonfigurationen (Wahl zwischen Nummer 1 bis 5)</p>
Stor	<p>Menü 32 – Konfiguration speichern Speichern von Gerätekonfigurationen (es stehen die Nummern 1-5 zur Verfügung)</p>

Spezialmenüs

(mit Hilfe der ▲- bzw. ▼-Taste den Menüpunkt "PAof" wählen und bestätigen; daraufhin erscheint "1" im Display)

FS S

Spezialmenü 1 – Spannenabgleich

zur Korrektur der Anzeige bei Abweichung des Spannenwertes gegenüber dem anliegenden Druckwert; eine Durchführung ist nur bei Verfügbarkeit entsprechender Referenzquellen möglich, insofern die Messwertabweichung innerhalb bestimmter Grenzen liegt; "0238" einstellen; mit beiden Tasten bestätigen; daraufhin erscheint "FS S" im Display; nun ist es erforderlich, mittels einer Druckreferenz das Gerät mit Druck zu beaufschlagen (Druck muss dem Messbereichsendwert entsprechen); beide Tasten drücken, um das aktuell vom Druckschalter ausgegebene Signal als Spannsignal zu speichern; in der Anzeige erscheint ab diesem Zeitpunkt der eingestellte Messbereichsendwert (End Point), obwohl das Sensorsignal im Spannsignal verschoben ist.

☞ Das analoge Ausgangssignal (bei Geräten mit Analogausgang) bleibt von dieser Änderung unberührt.

SELP

Spezialmenü 2 – Einstellung des Passwortes

"0835" einstellen; mit beiden Tasten bestätigen, es erscheint "SEtP" im Display; Einstellung des Passwortes mit der ▲- bzw. ▼-Taste (0 ... 9999 einstellbar, ausgenommen sind die Codenummern 0238, 0247, 0729, 0835);

Bestätigung des Passwortes durch gleichzeitiges Drücken beider Tasten

7. Außerbetriebnahme



WARNUNG! Demontieren Sie das Gerät immer im druck- und stromlosen Zustand. Prüfen Sie vor der Demontage, ob ggf. das Ablassen des Mediums erforderlich ist!



WARNUNG! Je nach Messmedium kann von diesem eine Gefahr für den Bediener ausgehen. Ergreifen Sie deshalb geeignete Schutzmaßnahmen.

8. Fehlerbehebung

Störung	mögliche Ursache	Fehlererkennung / Abhilfe
kein Ausgangssignal	falsch angeschlossen	Überprüfen Sie die Anschlüsse.
	Leitungsbruch	Überprüfen Sie alle Leitungsverbindungen, die zur Versorgung des Gerätes notwendig sind (einschließlich der Anschlussstecker).
	defektes Messgerät (Signaleingang)	Überprüfen Sie das Amperemeter (Feinsicherung) bzw. den Analogeingang Ihrer Signalverarbeitungseinheit.
analoges Ausgangssignal zu klein	zu hoher Bürdenwiderstand	Überprüfen Sie den Wert des Bürdenwiderstands.
	Versorgungsspannung zu niedrig	Überprüfen Sie die Ausgangsspannung des Netzteil.
	defekte Energieversorgung	Überprüfung Sie das Netzteil und die anliegende Versorgungsspannung am Gerät.
Verschiebung des Ausgangssignals	die Membrane der Messzelle ist verschmutzt oder beschädigt	Das Gerät sollte zur Reparatur an ipf gesendet werden.
falsches oder kein Ausgangssignal	beschädigter elektrischer Anschluss	Überprüfen Sie den Anschluss.
	falsche Polarität der anliegenden Drücke	Überprüfen Sie, ob der höhere Druck an "p+" angeschlossen ist.

Stellen Sie einen Fehler fest, sollten Sie versuchen, diesen anhand obiger Tabelle zu analysieren und wenn möglich zu beheben.



Durch nicht sachgerechte Eingriffe und Öffnen des Gerätes kann dieses beschädigt werden. Deshalb dürfen Reparaturen am Gerät nur vom Hersteller vorgenommen werden!

9. Nachkalibrierung

Während der Lebensdauer des Gerätes kann es vorkommen, dass sich der Offset verschiebt. Dies kann dazu führen, dass ein abweichender Signalwert bezogen auf den eingestellten Messbereichsanfang ausgegeben wird.

Es ist ebenfalls möglich, dass sich der Spannenwert (Full-Scale) verschiebt. Dies würde dazu führen, dass ein vom eingestellten Messbereichsende abweichender Signalwert ausgegeben wird.

Sollte nach längerem Gebrauch eines dieser beiden Phänomene auftreten, so ist eine Nachkalibrierung zu empfehlen, um eine weiterhin hohe Genauigkeit gewährleisten zu können.

Zur Nachkalibrierung senden Sie das Gerät bitte an ipf.

10. Wartung

Prinzipiell ist das Gerät wartungsfrei. Nach Bedarf kann das Gehäuse des Gerätes im abgeschalteten Zustand mit einem feuchten Tuch und einer nichtaggressiven Reinigungslösung gesäubert werden.

11. Rücksendung

Bei jeder Rücksendung, egal ob zur Nachkalibrierung, Entkalkung, zum Umbau oder zur Reparatur, ist das Gerät sorgfältig zu reinigen und bruchstark zu verpacken.

Dem defekten Gerät ist eine Rücksendeerklärung mit detaillierter Fehlerbeschreibung beizufügen. Falls Ihr Gerät mit Schadstoffen in Berührung gekommen ist, wird außerdem eine Dekontaminierungserklärung benötigt. Sollten Sie Ihr Gerät ohne Dekontaminierungserklärung einsenden und es treten in unserer Serviceabteilung Zweifel bezüglich des verwendeten Mediums auf, wird erst mit der Reparatur begonnen, sobald eine entsprechende Erklärung vorliegt.



Ist das Gerät mit Schadstoffen in Berührung gekommen, sind bei der Reinigung entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu treffen!

12. Entsorgung

Das Gerät ist gemäß der Europäischen Richtlinien 2002/96/EG und 2003/108/EG (Elektro- und Elektronik-Altgeräte) zu entsorgen.

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll gelangen!



WARNUNG! Je nach verwendetem Medium können Rückstände am Gerät eine Gefährdung von Bediener und Umwelt verursachen. Ergreifen Sie deshalb ggf. geeignete Schutzmaßnahmen und entsorgen Sie das Gerät sachgerecht.



13. Garantiebedingungen

Die Garantiebedingungen unterliegen der gesetzlichen Gewährleistungsfrist von 24 Monaten, gültig ab Auslieferdatum. Bei unsachgemäßer Verwendung, Veränderung oder Beschädigung des Gerätes schließen wir jegliche Garantieansprüche aus. Beschädigte Membranen werden nicht als Garantiefall anerkannt. Ebenso besteht kein Anspruch auf Garantieleistungen, wenn die Mängel aufgrund des normalen Verschleißes entstanden sind.

14. Konformitätserklärung / CE

Das gelieferte Gerät erfüllt die gesetzlichen Anforderungen. Die angewandten Richtlinien, harmonisierten Normen und Dokumente sind in der für das Produkt gültigen EG-Konformitätserklärung aufgeführt. Diese wird Ihnen auf Wunsch zugeschickt. Zudem wird die Betriebssicherheit des Gerätes durch das CE-Zeichen auf dem Typenschild bestätigt.