Bedienungsanleitung



Lichtsensor OV62C903

Einführung

Dieses Dokument beschreibt den Lichtsensor OV62C903. Das Gerät dient zur Erkennung von intensivem, ungleichmäßigem Licht, wie es typischerweise entsteht

- beim Lichtbogenschweißen
- beim Laserbeschriften von metallischen Werkstücken

Das Gerät erkennt das Vorhandensein bzw. Nicht-Vorhandensein des Lichtbogens und kann damit zur Fehlererkennung bei automatischen Fertigungsprozessen verwendet werden. Das System besteht aus dem Auswertegerät OV62C903 und einem Lichtschrankenempfänger OE126020.

Arbeitsweise


Das System reagiert auf ungleichmäßiges (moduliertes) Licht im Infrarotbereich. Dadurch ist eine Unempfindlichkeit gegenüber Tageslicht und künstlichem Umgebungslicht gegeben. Das System erkennt nur moduliertes Licht im Frequenzbereich von etwa 50 Hz bis 1000 Hz. Dabei wird die absolute Helligkeit und die Stärke der Modulation bewertet. Gleichmäßiges Licht wird nicht ausgewertet.

Das ankommende Signal wird über einen bestimmten Zeitraum gefiltert und aufsummiert. Übersteigt der ermittelte Wert die eingestellte Schwelle, wird der Schaltausgang aktiviert.

Die Schaltschwelle kann am Potentiometer eingestellt werden. Der Filterzeitraum ist über den Dipschalter vierfach umschaltbar. Der Messbereich ist zweifach umschaltbar, für niedrige und hohe Lichtintensitäten. Über einen weiteren Dipschalter kann eine Impulsdehnung von 100ms für den Schaltausgang aktiviert werden.

Das Gerät verfügt außerdem über einen Analogausgang

Anzeigen und Bedienelemente

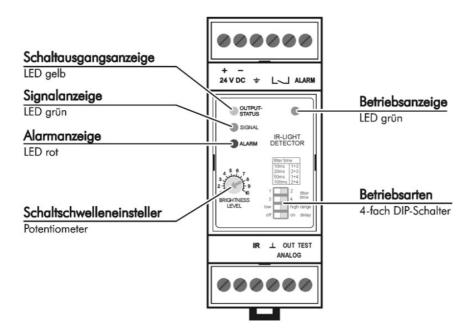





2

Bedienungsanleitung

Lichtsensor OV62C903



LEDs

LED Output Status

Schaltzustandsanzeige – gelb, leuchtet, wenn der Schaltausgang aktiv ist. *Hinweis*: Bei aktivierter Impulsdehnung ist die Anzeige länger als die Signalanzeige aktiv.

LED Signal

Signalanzeige – grün, leuchtet, wenn die Lichtintensität höher als die eingestellte Schwelle ist.

LED Alarm

Alarmanzeige – rot, leuchtet bei Sensorfehlern

LED Betriebsanzeige

grün, ist immer an, sobald das Gerät mit Strom versorgt wird

Potentiometer

Am Potentiometer wird die Schaltschwelle eingestellt. Die Skala ist von 1 bis 10 beschriftet. Je höher der eingestellte Wert ist, umso höher liegt die Schaltschwelle und umso intensiver muss das Licht sein, damit der Schaltausgang aktiv wird. Bei kleinen Einstellwerten liegt die Schaltschwelle niedriger, es reichen auch kleinere Lichtintensitäten, d.h. das Gerät wird empfindlicher.

Dipschalter

S1, S2: Filterzeitkonstante einstellen

Die Einstellung erfolgt nach folgender Tabelle:

Stellung S1	Stellung S2	Zeitkonstante	S1 1 2	
1	3	10ms		filter
2	3	20ms	S2 3 4	time
1	4	50ms	S3 low high	range
2	4	100ms	S4 off on	delay

Die hier eingestellte Zeit entspricht dem Integrationszeitraum, d.h. über diese Zeit werden die Sensorsignale gefiltert und aufsummiert. Daraus ergibt sich der aktuelle Messwert, der mit der eingestellten Schwelle verglichen wird.

Je länger die gewählte Zeitkonstante ist, umso höher wird der Messwert, das Gerät wird also empfindlicher. Gleichzeitig wird das System träger. Das bedeutet aber nicht, dass bei einer eingestellten Zeitkonstante von z.B. 10ms auch die Reaktionszeit immer 10ms beträgt. Bei entsprechend intensivem Signal kann die Reaktionszeit auch erheblich kürzer sein.

Mit dieser Einstellung kann das Gerät an die Art des zu erfassenden Lichtes angepasst werden. Sollen kurze, intensive Lichtblitze erfasst werden, oder ist eine Grundhelligkeit vorhanden, die nicht erfasst werden soll, ist die Zeitkonstante kürzer zu wählen. Eine längere Zeitkonstante macht das Gerät empfindlicher und verhindert, dass der Schaltausgang bei kurzen Signalaussetzern sofort zurückschaltet.



 ipf electronic gmbh
 Kalver Str. 25-27
 fon +49 (0) 2351/9365-0
 www.ipf.de
 Änderungen vorbehalten!

 D-58515 Lüdenscheid
 fax +49 (0) 2351/9365-19
 e-mail: info@ipf.de
 Stand: Juli 2013

Bedienungsanleitung

Lichtsensor OV62C903



Die Spannung am Analogausgang ist weitgehend unabhängig von der eingestellten Zeitkonstante. Die verringerte Empfindlichkeit bei kleinen Zeitkonstanten wird intern kompensiert, so dass immer der volle Messbereich von 0-10 V zur Verfügung steht.

S3: Messbereichsumschaltung

Die Einstellung "Low" ist für geringe Lichtintensitäten gedacht, die Einstellung "High" für hohe Intensitäten. In der Einstellung "High" wird die am Poti eingestellte Schwelle zusätzlich mit einem Faktor multipliziert, so dass die Schwelle auch an sehr hohe Messwerte angepasst werden kann.

Es wird empfohlen, zunächst mit der Einstellung "Low" zu beginnen. Wenn das Gerät zu empfindlich reagiert, kann auf "High" umgeschaltet werden. Der Messwert ist auch von der Entfernung Sensor – Lichtquelle abhängig.


In der Einstellung "High" wird die Verstärkung des Analogausgangs auf 50% reduziert, so dass auch sehr hohe Lichtintensitäten ohne Übersteuerung des Ausgangs gemessen werden können.

S4: Impulsdehnung des Schaltausgangs

Wenn dieser Dipschalter eingeschaltet wird, ist der Schaltausgang für mindestens 100ms aktiv, auch wenn der erkannte Lichtimpuls kürzer ist.

Die Dipschalter können während des Betriebs verstellt werden. Die veränderte Einstellung wird nach einer kurzen Verzögerung übernommen.

Anschlussbelegung

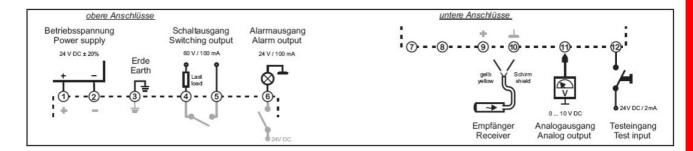

Für eine EMV-gerechte Installation muss die Funktionserde Klemme 3 auf kurzem Wege mit der Schaltschrank oder Maschinenerde verbunden werden.





Bedienungsanleitung

Lichtsensor OV62C903



Ausgänge

Der Schaltausgang ist ein potentialfreier, kurzschlussfester Halbleiterschaltausgang und kann bis zu 60V AC und DC schalten. Er ist aktiv, solange die Lichtintensität die eingestellte Schwelle übersteigt, sowie ggf. noch 100ms danach bei aktivierter Impulsdehnung.

Der Alarmausgang liefert 24V und ist ebenfalls kurzschlussfest. Er ist aktiv, sobald ein Sensorfehler erkannt wurde, z.B. bei Drahtbruch oder Kurzschluss.

Der Analogausgang liefert eine Gleichspannung von 0 ... 10V, die proportional zur gemessenen Lichtintensität ist.

Der Testeingang hat keine Funktion. Die Klemmen 7 und 8 dürfen nicht verwendet werden.

Inbetriebnahme

Der Lichtsensor mit Hutschienen-Montage nach DIN 43880 darf senkrecht und waagerecht montiert werden.

Geräte, die schädliche Wärme abgeben, sind in einem Abstand von min. 20mm zu platzieren. Für den elektrischen Anschluss ist oben und unten ein Abstand von 15 mm zu anderen Teilen einzuhalten.

Die Betriebsspannung des Verstärkers beträgt 24V DC ± 20 %.

Schließen Sie das Gerät an eine geeignete 24V-Stromversorgung an. Schließen Sie den Sensor OE126020 an die Klemmen 9 und 10 an und richten Sie ihn auf die Lichtquelle aus. Ermitteln Sie die für Ihre Lichtquelle passende Filterzeitkonstante und Schwelleneinstellung.

Beachten Sie, dass das An- und Abklemmen des Sensors im Betrieb kurzzeitige Ausgangssignale zur Folge haben kann.

Technische Daten

Betriebsspannung	24 V DC / ±20% / 2,4 W (Class 2 Power Supply)	
Schaltausgang	Schließer (Halbleiterrelais), potentialfrei, kurzschlussfest 60V AC (DC) / 100mA, R_{on} ca. 23 Ω	
Alarmausgang	pnp, 24V DC, 100mA, kurzschlussfest	
Montage	Hutschiene DIN 43880	
elektrischer Anschluss	steckbare Schraubklemmen 0,14 2,5 mm ²	
Temperatur (Betrieb)	-25 +50 ℃	
Temperatur (Lager)	-40 +80 ℃	
Gehäusewerkstoff	NORYL (selbstverlöschend)	
Schutzart (EN60529)	IP 20	
Abmessungen	B x H x T: 35,5 x 90 x 58,5 mm	



